

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского
округа, Тугулымского городского округа

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Свердловская область, г.Талица, ул.Заводская, 13 «б», р.п.Тугулым, ул.Федюнинского, д.1,
тел. 8(34371)2-45-20; 8(34367)21168, E-mail: tond-talitsa@mail.ru

Свердловская область,

р.п.Тугулым,

ул. Федюнинского, д.1

(место составления акта)

«21»августа 2020г.

(дата составления акта)

«13» час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического
лица, индивидуального предпринимателя

№ 63

по адресу/адресам: Свердловская область, Тугулымский район, п.Заводоуспенское, ул.Комсомольская,

1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного(заместителя главного) государственного инспектора
Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа по пожарному надзору Сыроева А.В.
№63 от 08 июля 2020г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной
безопасности»,

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Заводоуспенский» Тугулымского
района»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«14» августа 2020г. с 12 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа

«19» августа 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 дней / часов

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского
округа, Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской
области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной
проверки) директор Сорокина О.А. ✓ Сорокин 14.08.2019 12ч.00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

«» г. №

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: заместитель начальника отдела НД и ПР Талицкого ГО,
Тугулымского ГО Сыроев Алексей Васильевич, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор Сорокина Ольга Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

1. Руководителем объекта не организуется и не осуществляется ремонт систем автоматической противопожарной защиты (АПС и СОУЭ). Срок эксплуатации автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации составляет более десяти лет. (ГАУ «СРЦН «Заводоуспенский» Тугулымского района», п. 61, 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390), далее по тексту - Правила противопожарного режима в РФ; п. 2.2.1 ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»; п. 4.2.4.3, п. 7.9.4 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»).

2. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности. Так двери, отделяющие лестничные клетки от общих коридоров на втором этаже, а также двери из актового зала открываются не по направлению движения эвакуации (выхода из здания). (ГАУ «СРЦН «Заводоуспенский» Тугулымского района», п. 33 Правил противопожарного режима в РФ; ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», п.6.17 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений; ст.89 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.4.2.6 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы)

3. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности. Двери, отделяющие лестничные клетки от общих коридоров на первом и втором этажах не имеют уплотнений в притворах, а также не оборудованы устройствами самозакрывания (двери не обеспечивают плотное закрывание). (ГАУ «СРЦН «Заводоуспенский» Тугулымского района», п. 33 Правил противопожарного режима в РФ; ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», п.6.18* СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений; ст.89 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.4.2.6 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы)

безопасности" п.4.2.17 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы).

4. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечивает соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности. На путях эвакуации, в лестничной клетке, установлены батареи системы отопления, выступающие из плоскости стен на высоте менее 2,0 м. (ГАУ «СРЦН «Заводоуспенский» Тугулымского района», п. 33 Правил противопожарного режима в РФ; ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», п.6.26* СНИП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений; ст.89 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.4.3.3 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы)

5. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности. В коридоре 2 группы установлены шкафы и вешалки, тем самым заужен эвакуационный выход до 0,84 м., при нормативе не менее 1,0 м. На первом этаже, около лестничной клетки, в результате применения отделочных материалов (гипсокартонном) заужена ширина эвакуационного выхода до 0,93 м, при нормативной не менее 1,0 м. (ГАУ «СРЦН «Заводоуспенский» Тугулымского района», п. 33 Правил противопожарного режима в РФ; ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», п.6.27 СНИП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений; ст.89 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.4.3.4 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы)

6. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности. Коридор на первом этаже длиной более 60 метров не разделен противопожарными перегородками 2-го типа на участки, с соответствующим заполнением проемов. (ГАУ «СРЦН «Заводоуспенский» Тугулымского района», п. 33 Правил противопожарного режима в РФ; ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 6.26*СНИП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений; ст.89 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.4.3.3 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы)

7. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности). Отсутствует освещение на пути эвакуации (коридор у кабинета «Светофор» демонтирован светильник). (ГАУ «СРЦН «Заводоуспенский» Тугулымского района», п. 33 Правил противопожарного режима в РФ)

8. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений и требований

нормативных документов по пожарной безопасности. Заложена дверь на втором этаже, ведущая на лестницу 3 типа в юго-западной части здания (специалист по соц.работе) (ГАУ «СРЦН «Заводоуспенский» Тугулымского района», п. 33 Правил противопожарного режима в РФ).

9. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности объектов защиты, не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности. (ГАУ «СРЦН «Заводоуспенский» Тугулымского района», п. 61 Правил противопожарного режима в РФ)

- при открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м (1 группа, 3 группа, компьютерный класс, библиотека, бухгалтерия, медблок, прачка) (п.12.67 НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования)

- отсутствуют световые табло «выход» на эвакуационных выходах (на лестницы 3 типа, эвакуационные выходы с первого этажа, актовый зал) (п.5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности)

- в помещении, где расположена емкость для горячей воды (стоит бак) не установлены пожарные извещатели (п.12.16 НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования)

- в подвальных помещениях не установлены пожарные извещатели (п.12.16 НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования)

10. Отсутствуют устройства самозакрывания на установленных, на объекте противопожарных дверях. (ГАУ «СРЦН «Заводоуспенский» Тугулымского района», п.37(1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ч.1 ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», п.7.17 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений;)

11. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечивает соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности. Отсутствует эвакуационное освещение (ГАУ «СРЦН «Заводоуспенский» Тугулымского района», п.33, п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, ч.1 ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; Строительные нормы и правила глава II –В.6 §5 п.4; п.4.3.1 Свод правил «СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 7.74 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 52.13330.2010)

12. Руководитель организации не обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (1 этаж склад холодный, 1 этаж склад теплый, прачка, склад продуктов, склад растворов, гараж) (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной

опасности в соответствии с СП 12.13130 данных помещений. (ГАУ «СРЦН «Заводоуспенский» Тугулымского района», п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, п.5.2.1 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям).

13. Заполнение проемов в ограждающих конструкциях частей здания и помещений различных классов функциональной пожарной опасности (прачечная, складские помещения, пищеблок) не соответствует допустимому пределу огнестойкости (отсутствуют противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее EI30) (ГАУ «СРЦН «Заводоуспенский» Тугулымского района», ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», п.7.4, 7.18, 5.14* табл.2 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ст.88, табл. 24 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ п.5.2.6 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.)

14. Руководитель организации не обеспечил наличие локальных планов эвакуации в групповых ячейках (секциях). (ГАУ «СРЦН «Заводоуспенский» Тугулымского района», п.7 Правил противопожарного режима в РФ; п. 6.2.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»)

15. На дверях, ведущих из младшей группы на лестничную клетку, не обеспечивается возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (ГАУ «СРЦН «Заводоуспенский» Тугулымского района», п. 20 Правил противопожарного режима в РФ)

16. Помещение, где расположен генератор с приводом от двигателя на жидком топливе (дизель-генератор), не защищено системой пожаротушения. (ГАУ «СРЦН «Заводоуспенский» Тугулымского района», п.1, табл.3 п.11 НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией")

17. Металлические несущие элементы здания не обработаны огнезащитным составом, до предела огнестойкости не менее R90 (металлические двутавры лестничный марш) (ГАУ «СРЦН «Заводоуспенский» Тугулымского района», ч.1 ст.46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ, п.5.19 табл.4* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 2.13130.2012 п.5.4.3)

18. При перепаде высот кровли более 1 метра отсутствует наружная пожарная лестница (пищеблок и основное здание) (ГАУ «СРЦН «Заводоуспенский» Тугулымского района», ч.1 ст.46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ, п. 8.7 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ст.90 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.10 СП

4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям).

19. К зданию второй степени огнестойкости пристроено строение, где размещен дизель-генератор, со степенью огнестойкости на три класса ниже, а именно: 1-й степени огнестойкости. (ГАУ «СРЦН «Заводоуспенский» Тугулымского района», ст. 10 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности», п.6.7.7 СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты; п.4.3 табл. 1 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям)

20. На объекте не хранится (отсутствует) исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, а именно на систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (ГАУ «СРЦН «Заводоуспенский» Тугулымского района», п. 61 Правил противопожарного режима в РФ)

21. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководители организации не обеспечивают соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности. В ограждении лестниц 3 типа проведено горизонтальное членение, отсутствуют вертикальные элементы с просветом не более 0,1 м. (ГАУ «СРЦН «Заводоуспенский» Тугулымского района», п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, ч.1 ст.46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ, п.1.92* СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», п.5.2.15 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы)

22. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности объектов защиты, не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. Так смонтированное на объекте защиты устройство оконечное автоматического вызова «Тандем-2М» не обеспечивает передачу сигнала о пожаре по резервному источнику связи в подразделение пожарной охраны (устройство не подключено к абонентской проводной телефонной линии согласно паспорта завода изготовителя). (ГАУ «СРЦН «Заводоуспенский» Тугулымского района», п. 61 Правил противопожарного режима в РФ; п. 7 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п.п. В п. 9.2.2 ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний.)

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям

(с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



Сорокин

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Предписание №63/1/1 от 21.08.2020г., проверочный

Прилагаемые к акту документы: лист

Подписи лиц, проводивших проверку: заместитель начальника отдела НД и ГР Талицкого ГО, Тугулымского ГО Сысов Алексей Васильевич

«21» августа 2020г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) Директор Сорокина Ольга Анатольевна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«21» 08 2020г.

Сорокин
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

•Телефон доверия: ДНД МЧС России (495) 449-99-99
ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99.